



ATS-11-02

ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU

İçindekiler

- 1) ATS-11-02 ile Başlarkensayfa-3
 - A. Giriş
 - B. Özellikler Tablosu
 - C. Ölçülen Şebeke Parametreleri
- 2) ATS-11-02 Özelliklerisayfa-5
 - A. Özellikler
 - B. Kutu Boyutları
 - C. Teknik Özellikler
- 3) Bağlantı ve İşletmeye Almasayfa-7
 - A. İşletmeye Alma
 - B. Bağlantı Şeması
 - C. UYARILAR**
- 4) Ölçüm Ekranlarısayfa-8
 - A. Ölçüm Ekranları Haritası
 - B. Ana Ekran
 - C. Akımlar
 - D. Hat Gerilimleri
 - E. Faz Gerilimleri
 - F. Aktif Güçler
 - G. Reaktif Güçler
 - H. Görünür Güçler
 - I. Güç Faktörü ve cosφler
 - J. Enerji Oranları ve Anlık Oranlar
 - K. Hat Gerilimi ve Akım Harmonikleri
 - L. Faz Gerilimi ve Akım Harmonikleri
 - M. Hat Gerilimi Harmonik Spektrum
 - N. Faz Gerilimi Harmonik Spektrum

O. Akım Harmonik Spektrum	
P. Enerjiler	
5) Menü.....	sayfa-14
A. Menüye Giriş	
B. Ana Menü	
C. Akım Trafo Oranı	
D. Gerilim Trafo Oranı	
E. Kontak-1	
F. Kontak-2	
G. Kontak Test	
H. Şifre Değiştir	
İ. Enerjileri Sil	
J. Demandları Sil	
K. Dil/Language	
L. Haberleşme Ayarları	
6) Varsayılan Ayarlar.....	sayfa-20
7) Alarmlar (Kontaklar)	sayfa-21
8) Modbus Kayıtçı Tabloları.....	sayfa-25

1. ATS-11-02 ile Başlarken

A. Giriş

ATS serisi enerji-şebekе analizörleri, AG ve OG de ihtiyaç duyulan parametreleri ölçmek, izlemek, kayıt altına almak ve haberleşmeli modeller için bilgisayara veri aktarmak için tasarlanmıştır. ATS-11-02 Enerji Analizörü bu serinin haberleşmeli ve kontaklı modeli olup atanabilir dijital çıkış kontoğu ve haberleşme ihtiyacı olan yerlerde kullanılır.

B. Özellikler Tablosu

ATS-11-02 haberleşmeli modeli özet özellik tablosu

MODEL	ATS-11-02
Sınıf	%0,2
128x64 Grafik LCD	✓
2-63 Harmonikler	✓
Faz-faz gerilim harmonikleri	✓
Nötr akımı	✓
5mA min. ölçme akımı	✓
Min, max, demand	✓
Vah enerji ölçümü	✓
Faz başı enerji gösterimi	✓
İngilizce Türkçe Ayarı	✓
Şifre koruma	✓
2 Adet Kontakları	✓
Gerilim Akım Ve Harmonik Koruma	✓
20ms de kontak tepkisi	✓
Modbus RTU	✓

C. Ölçülen Şebekе Parametreleri

ATS-11-02 Enerji Analizörü 3 fazlı elektrik şebekelerinde bütün elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmıştır. Tasarım aşamasında kullanıcılar dikkate alınarak, kolay kullanım menüsüne ve ölçme hassasiyetine dikkat edilmiştir.

ATS-11-02 Enerji analizörü ile ölçülen ve gösterilen parametreler aşağıdaki gibidir:

no	Parametre	Sembol
1	3 Hat gerilimleri (faz-nötr max. min. demand)	(U-L1, U-L2, U-L3)
2	3 Faz gerilimleri (faz-faz max. min. demand)	(U-L12, U-L23, U-L31)
3	3 Faz akımlar (ayrı ayrı max. min. demand)	(I-L1, I-L2, I-L3)
4	Nötr akımı	(I-Mp)
5	Frekans	(Fr)
6	Aktif güçler (3 faz ayrı ayrı, toplam)	(P-L1, P-L2, P-L3, P)
7	Reaktif güçler (3 faz ayrı ayrı, toplam)	(Q-L1, Q-L2, Q-L3, Q)
8	Görünen güçler (3 faz ayrı ayrı, toplam)	(S-L1, S-L2, S-L3, S)
9	Güç faktörü (3 faz ayrı ayrı, toplam)	(PF-L1, PF-L2, PF-L3, PF)
10	Güç faktöründen ayrı olarak 3 faz cosφ ölçümleri	(cosφ -L1, cosφ -L2, cosφ -L3)
11	Enerji oranları	(%E-L1, %E-L1, %E-L3, %E)
12	Anlık güç oranları (yüzdesel tanφ)	(%L1, %L1, %L3, %Σ)
13	Hat gerilim harmonikleri (3 faz, 63'e kadar)	(U_THD, U_HAR-02...U_HAR-63)
14	Akım Harmonikleri (3 faz, 63'e kadar)	(I_THD, I_HAR-02...I_HAR-63)
15	Faz gerilim harmonikleri (3 faz, 63'e kadar)	(UUHD, UUHAR-02...UUHAR-63)
16	Gerilim harmonik barları (3 faz, 63'e kadar)	
17	Faz gerilim barları (3 faz, 63'e kadar)	
18	Akım harmonik barları (3 faz, 63'e kadar)	
19	Toplam enerji sayaçları	(import Wh, export Wh, endüktif VArh, kapasitif VArh, görünür VAh)
20	Faz enerji sayaçları	(E-L1,E-L2,E-L3)


Bütün bu parametreler hassas olarak gösterilmekte ve kaydedilmektedir.

2. ATS-11-02 Özellikleri

A. Özellikler

- Genel
 - 128x64 grafik ekran
 - Kullanımı kolay açıklamaya gerek bırakmayan menü
 - Onlarca parametreyi izlemek için 50 ölçüm ekranı
 - Şifre koruma
 - İngilizce veya Türkçe dil seçenekleri
 - 3 fazlı sistemlerde parametreler tablosundaki tüm şebeke parametrelerini ölçer.
 - Kullanıcı dostu menüsüyle, sadece yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak grafik ekranda okunaklı şekilde gösterir.
 - Akım ve gerilim trafo oranları ile direkt primer ölçümleri gösterir ve parametreleri hassas şekilde kayan noktalı ve dört digit olarak sunar.
 - Anlık minimum maximum değerleri ve 15dakikalık demand ortalamalarını hesaplar ve ilgili ölçüm ekranında set tuşuna basılmasıyla gösterir.
- Harmonik Güç
 - 63. Harmoniye kadar tek ve çift bütün harmonikleri ölçer.
 - Toplam harmonik bozulmaları (THD) 63 bileşen ile daha doğru ölçer.
 - Akım, hat gerilimi ve faz gerilim harmoniklerini ayrı ayrı ölçer, yazıyla veya bar grafikle gösterir.
 - Örneklem hızı 256/20ms'dır. (periyot başına 256)
- ✓ Hassas Ölçümler
 - ✓ Bütün ölçümler, peryot başına 256 örneklem ile hesap edilir.
 - ✓ True RMS hassas ölçümler yapılır.
 - ✓ Doğruluk 0.2 class.
 - ✓ 5mA den başlayan ölçüm. Düşük güçlerdeki enerjileri de sayaçlara ekler, atlamaz.
 - ✓ Nötr akımı ölçümü.
 - ✓ 4 bölgede enerji ölçümü
 - ✓ Faz başına ayrı ayrı da 4 bölge enerji ölçümü
 - ✓ VAh görünür enerjinin de ölçümü
- ✓ Haberleşme
 - ✓ Bütün şebeke parametrelerini ve ayarlarını Modbus-RTU ile RS-485 portundan okuyup, yazabilme.
 - ✓ Baud, parite ve adres ayarlarıyla esnek kullanım.
 - ✓ Uzaktan kontak çıkışlarını yönetebilme.
- ✓ Kontak Çıktıları ve Gelişmiş alarmlar
 - ✓ 20 milisaniye ölçüm hızında tepki verebilme
 - ✓ 2 farklı kontak
 - ✓ Her kontağın kendi farklı ayarları
 - ✓ Her kontağa 2 farklı parametre atayabilme
 - ✓ Her parametre için aşırı veya düşük alarm (veya koruma) ataması yapabilme
 - ✓ 32 şebeke parametresinin her biri için aşırı, düşük, ve pencere aralığı görevi verebilme
 - ✓ Histerisiz ayarı
 - ✓ Ton ve Toff ayarları
 - ✓ Manuel kumanda
 - ✓ Haberleşme ile PC üzerinden uzaktan, ağ destekliyorsa internetten kumanda edebilme.

B.Cihaz Boyutları

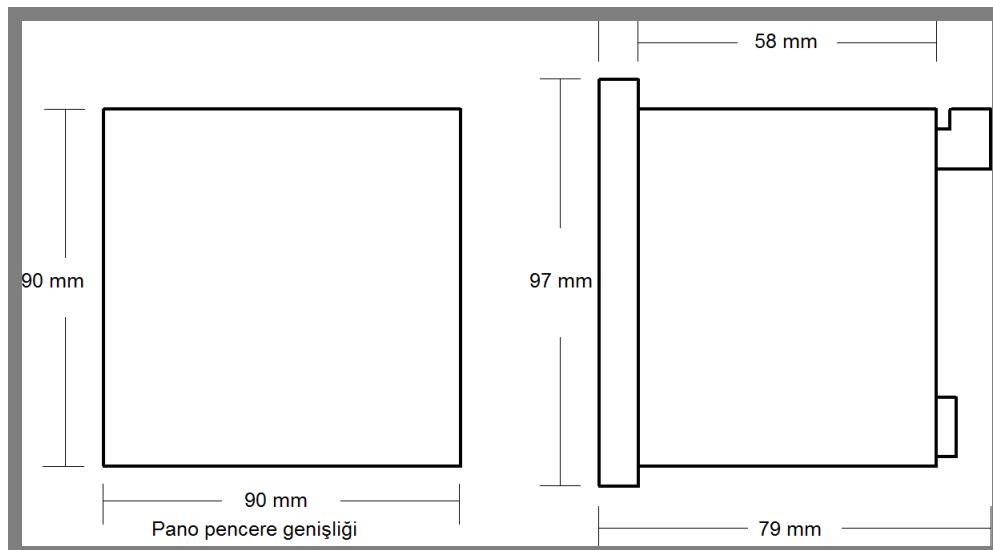

C.Teknik Özellikler


Teknik Özellikler:	
Yardımcı Besleme:	57 VAC,100 VAC,220 VAC
Besleme devresi güç tüketimi:	<3 VA
Frekans:	50/60 Hz.
Ölçme girişleri güç tüketimi:	< 0.5VA
L-N in:	0-300 VAC 50/60 Hz.
L-L in:	600 VAC 50/60 Hz.
Ölçme sahası:	1-500 kV(uygun gerilim trafosu ile)
I in:	0.005-6 A
Ölçme girişleri güç tüketimi:	<1VA
Ölçme sahası:	5/5-10000/5 A.(uygun akım trafosu ile)
Doğruluk Akım-Gerilim:	%0.2
Doğruluk Aktif-Reaktif güç:	%0.5
Bağlantı tipi:	3P4W
Demand Zamanı:	15 dk.
Çalışma sıcaklığı:	-5 C°/ +50 C°

3. Bağlantılar

A. İşletmeye Alma

- ❖ Gerilim girişleri bağlanırken L1(R),L2(S),L3(T) uçlarına dikkat edilmelidir.Faz dönüş yönü dikkate alınmalıdır.
- ❖ Akım trafo uçları ilgili faza bağlanmalıdır.Yanlış bağlantı durumunda ölçmede hatalar meydana gelir.
- ❖ Akım trafo polarite uçlarına (k ve l) dikkat edilmelidir.Yanlış bağlantı durumunda ölçmede hatalar meydana gelir.
- ❖ Akım trafo uçları özellikle sıkı bağlanmalıdır.Temazsızlık durumunda istenmeyen hasarlar meydana gelir.
- ❖ Enerji altında bağlantılar sökülmemelidir.

B. Bağlantı Şeması

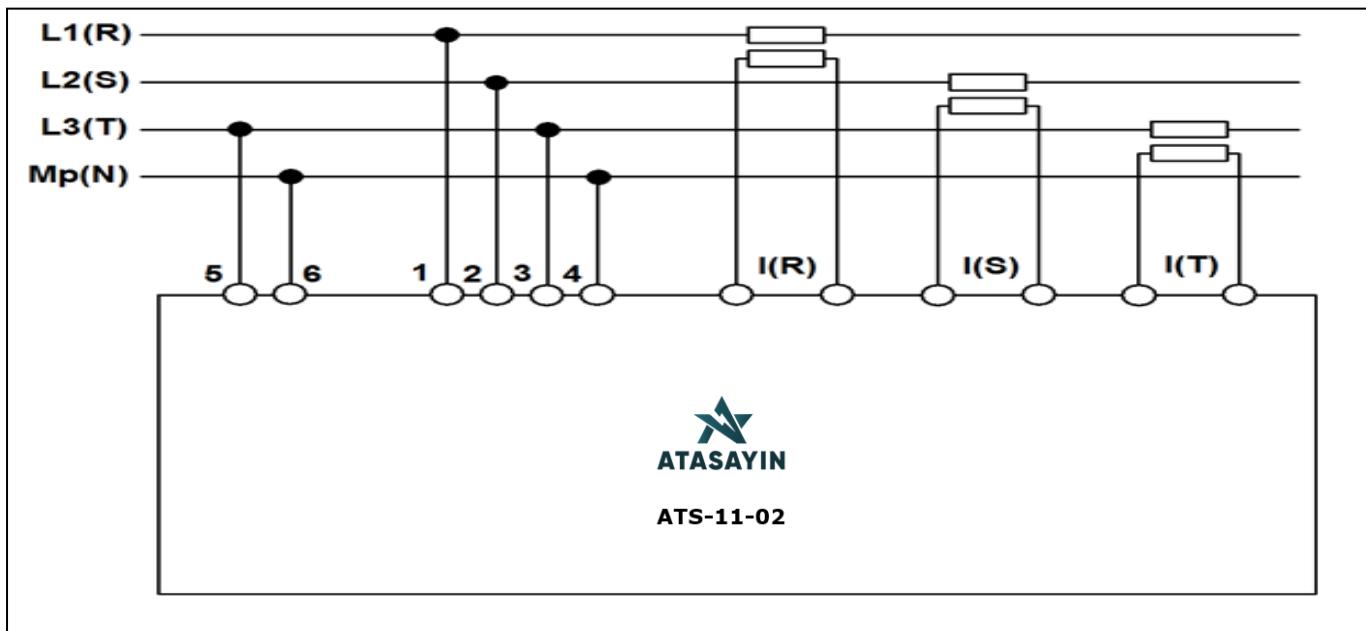

C.UYARILAR

UYARILAR !!!

1. Akım trafo uçları kesinlikle açık devre bırakılmamalıdır!
2. Enerji altında bağlantılar sökülmemelidir!
3. Cihaza enerji vermeden önce mutlaka bağlantıları kontrol ediniz! Klemenslerde zayıf kalmış bağlantı var ise düzeltiniz!
4. Düzeltmeleri yaparken enerjiyi mutlaka kesiniz!


Cihazda kullanıcıların müdahale edebileceği parçalar bulunmamaktadır. Teknik sorun yaşadığınızda lütfen bizim ile irtibata geçiniz.


4. Ölçüm Ekranları

A. Ölçüm Ekranları Haritası

ATSA-11-02 analizörde, ölçülen şebeke parametreleri “yukarı”, “aşağı”, “set” yön tuşlarıyla aşağıdaki şekilde gösterilir. “set” tuşu o anki ekranla ilgili diğer parametreleri ekrana getirir. “set” tuşuna uzun basıldığında ise menüye girilir. Menü başlık altında ayrıca ele alınmıştır. (Menü için Bakınız:5.bölüm)

Ölçüm Ekranları :

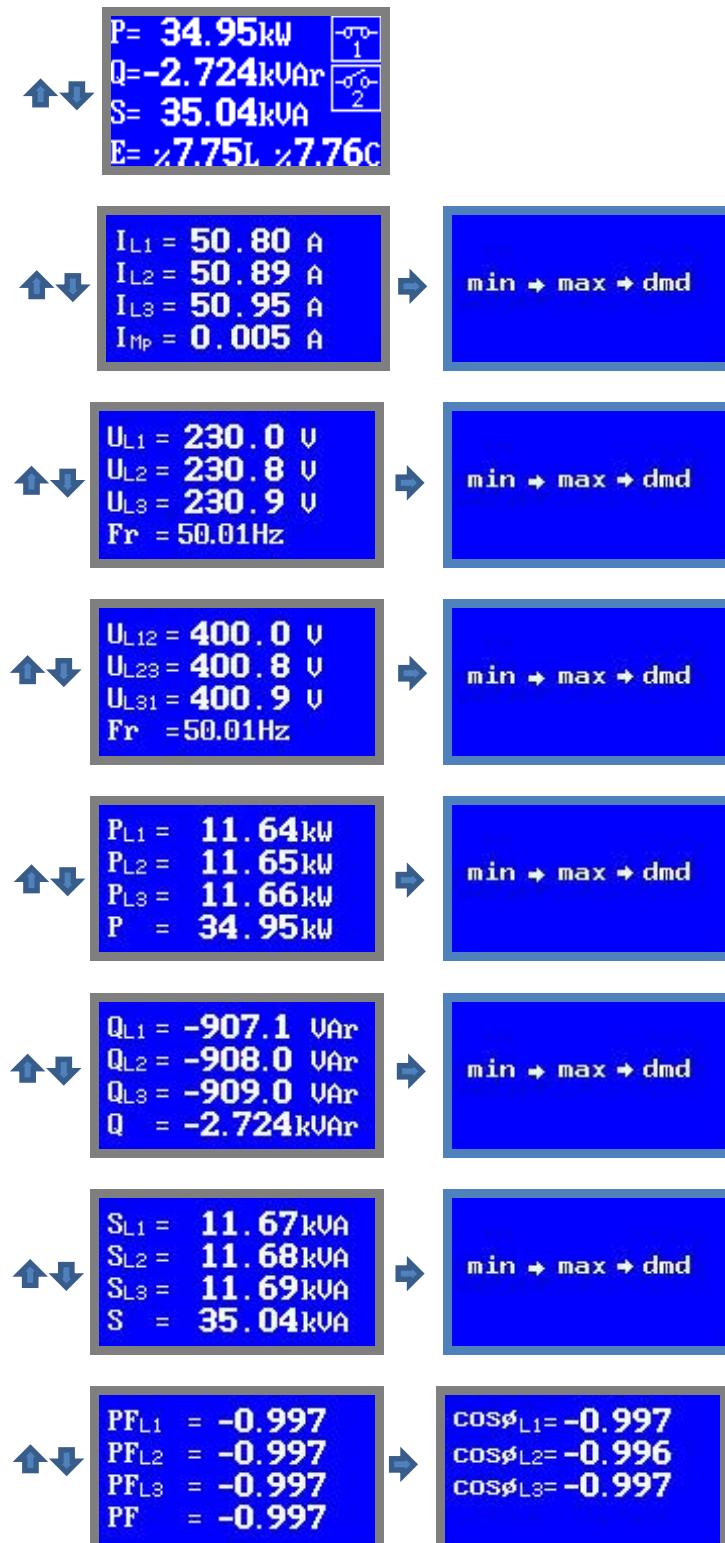

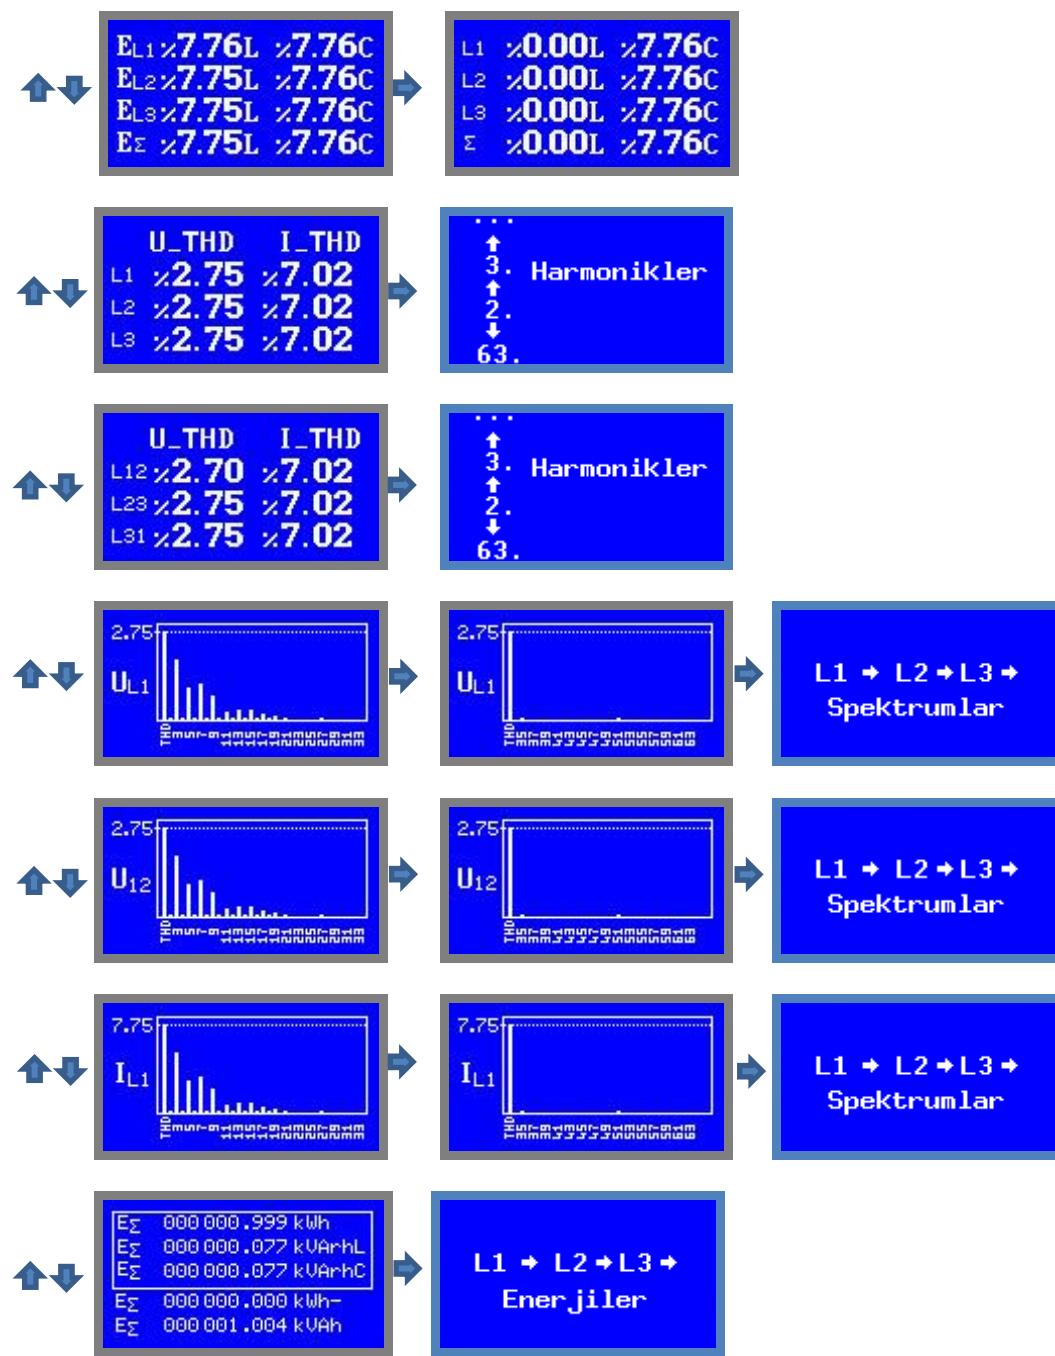


Ölçüm Ekranları

Haritası:



B. Ana Ekran

P= 34.95kW 
Q=-2.724kVAr 
S= 35.04kVA
E= 7.75L x 7.76C

Ana ekran, toplam güçleri ve toplam enerji oranlarını gösterir. Kontaklı modellerde, kontakların açık veya kapalı olduğu da ana ekranда gösterilir.

L ile biten soldaki yüzde oran endüktif enerjinin aktif enerjiyle orantısını gösterirken; C ile biten oran kapasitif yüzdeyi gösterir.

C. Akımlar

I_{L1} = 50.80 A
I_{L2} = 50.89 A
I_{L3} = 50.95 A
I_{Mp} = 0.005 A

Bu ekran, faz başına akımları ve nötr akımı gösterir. Akımların minimum maxmimum ve demand değerleri için bu ekranada iken "set" tuşu kullanılır.

D. Hat Gerilimleri

U_{L1} = 230.0 V
U_{L2} = 230.8 V
U_{L3} = 230.9 V
Fr = 50.01Hz

Bu ekran, faz başına gerilimler ve frekansı gösterir. Gerilimlerin minimum maxmimum ve demand değerleri için bu ekranada iken "set" tuşu kullanılır.

E. Faz Gerilimleri

U_{L12} = 400.0 V
U_{L23} = 400.8 V
U_{L31} = 400.9 V
Fr = 50.01Hz

Bu ekran, fazlar arası gerilimler ve frekansı gösterir. Faz gerilimlerinin minimum maxmimum ve demand değerleri için bu ekranada iken "set" tuşu kullanılır.

F. Aktif Güçler

P_{L1} = 11.64kW
P_{L2} = 11.65kW
P_{L3} = 11.66kW
P = 34.95kW

Bu ekran, faz başına aktif güçler ve toplam aktif gücü gösterir. Aktif güçlerin minimum maxmimum ve demand değerleri için bu ekranada iken "set" tuşu kullanılır.

Aktif güç ölçümü yönlüdür. Enerji ihraç eden sistemlerde (-) işaretini çıkar. Sistemde enerji ihracı olmuyorsa ve (-) aktif güç görünüyorrsa; eksi olan fazların akım trafo yönleri ters bağlanmıştır. Düzeltilmesi gereklidir.

G. Reaktif Güçler

Q_{L1} = -907.1 VAr
Q_{L2} = -908.0 VAr
Q_{L3} = -909.0 VAr
Q = -2.724 kVAr

Bu ekran, faz başına reaktif güçler ve toplam reaktif gücünü gösterir. Reaktif güçlerin minimum maxmimum ve demand değerleri için bu ekranada iken "set" tuşu kullanılır.

H. Görünür Güçler

$$\begin{aligned} S_{L1} &= 11.67 \text{kVA} \\ S_{L2} &= 11.68 \text{kVA} \\ S_{L3} &= 11.69 \text{kVA} \\ S &= 35.04 \text{kVA} \end{aligned}$$

Bu ekran, faz başına görünür güçler ve toplam görünür gücü gösterir. Görünür güçlerin minimum maximum ve demand değerleri için bu ekranда iken "set" tuşu kullanılır.

I. Güç Faktörleri ve $\cos\phi$ 'ler

$$\begin{aligned} PF_{L1} &= -0.997 \\ PF_{L2} &= -0.997 \\ PF_{L3} &= -0.997 \\ PF &= -0.997 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos\phi_{L1} &= -0.997 \\ \cos\phi_{L2} &= -0.996 \\ \cos\phi_{L3} &= -0.997 \end{aligned}$$

Bu ekran, güç faktörlerini gösterir. Güç faktörleri ve $\cos\phi$ sayfası arasında "set" tuşu ile geçiş yapılır

i. Enerji Oranları ve Anlık Oranlar

$$\begin{aligned} E_{L1} &\times 7.76 L \times 7.76 C \\ E_{L2} &\times 7.75 L \times 7.76 C \\ E_{L3} &\times 7.75 L \times 7.76 C \\ E_{\Sigma} &\times 7.75 L \times 7.76 C \end{aligned}$$

Bu ekran enerji oranlarını gösterir. Endüktif ve kapasitif enerji oranları birlikte gösterilir. "set" tuşu ile anlık oranlara bu sayfadağın geçilebilir.

$$\begin{aligned} L1 &\times 0.00 L \times 7.76 C \\ L2 &\times 0.00 L \times 7.76 C \\ L3 &\times 0.00 L \times 7.76 C \\ \Sigma &\times 0.00 L \times 7.76 C \end{aligned}$$

Bu ekran anlık güç oranlarını gösterir. Endüktif ve kapasitif güç oranları birlikte gösterilir. Toplam oranlar aynı anda hem kapasitif hem endüktif olabilir. Bu durum fazlardan biri kapasitif biri endüktif olduğu zaman olur. Faz başına oranlarda ise her zaman ya endüktif ya da kapasitif oran sıfırdır. Kompanzasyon durumuna bu sayfalarдан bakılabilir.

J. Gerilim ve Akım Harmonikleri

$$\begin{aligned} U_{THD} & I_{THD} \\ L1 &\times 2.75 \times 7.02 \\ L2 &\times 2.75 \times 7.02 \\ L3 &\times 2.75 \times 7.02 \end{aligned}$$

Akım ve hat gerilimlerinin 3 faz için harmoniklerini sunan sayfadır. Bu sayfadan THD değerlerine ve "set" tuşu ile girilerek bu sayfanın ayrıntılarından; toplam harmonik bozulmalara ve 2., 3., ..., 63. Harmoniklere yüzdesel büyülük olarak tek tek bakılabilir.

"set" tuşu ile detaya girildiğinde "yükarı" ve "aşağı" tuşları ile 2-63 arası harmonikler gezilebilir.


K. Faz Gerilimi ve Akım Harmonikleri

$$\begin{aligned} U_{THD} & I_{THD} \\ L1 &\times 2.70 \times 7.02 \\ L2 &\times 2.75 \times 7.02 \\ L3 &\times 2.75 \times 7.02 \end{aligned}$$

Akım ve faz gerilimlerinin 3 faz için harmoniklerini sunan sayfadır. Bu sayfadan THD değerlerine ve "set" tuşu ile girilerek bu sayfanın ayrıntılarından; toplam harmonik bozulmalara ve 2., 3., ..., 63. Harmoniklere yüzdesel büyülük olarak tek tek bakılabilir.


"set" tuşu ile detaya girildiğinde "yükarı" ve "aşağı" tuşları ile 2-63 arası harmonikler gezilebilir.

L. Gerilim Harmonik Spektrum

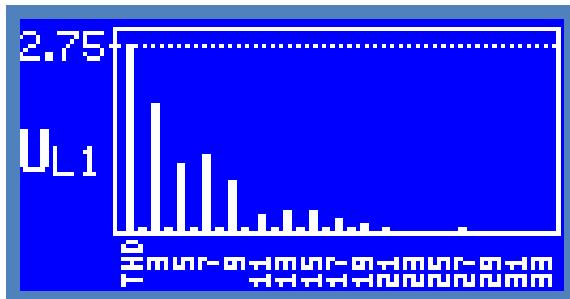


Bu ekran sadece bir fazın 2-33 arası ve THD değerinin spektrum olarak sunulduğu sayfadır. THD yüzdesi sol üst köşede yazar ve spektrumdaki diğer harmonikler bununla orantılı olarak bar grafiği şeklinde gösterilir.

Bu sayfadayken sırayla “set” tuşuna basarak önce aynı fazın 32-63. Harmonik spektrumu ve sonra L2 ve L3 fazlarının spektrumlarına bakılabilir.

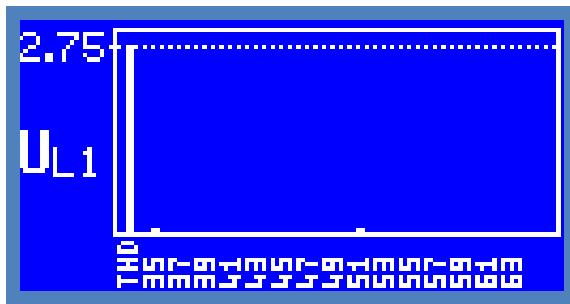


M. Faz Gerilim Harmonik Spektrumu

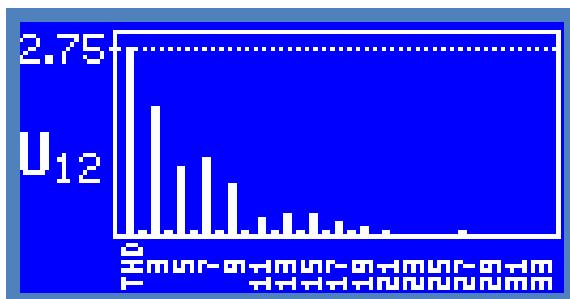


Bu ekran sadece bir faz-faz geriliminin 2-33 arası ve THD değerinin spektrum olarak sunulduğu sayfadır. THD yüzdesi sol üst köşede yazar ve spektrumdaki diğer harmonikler bununla orantılı olarak bar grafiği şeklinde gösterilir.

Bu sayfadayken sırayla “set” tuşuna basarak önce aynı fazın 32-63. Harmonik spektrumu ve sonra L2 ve L3 fazlarının spektrumlarına bakılabilir.

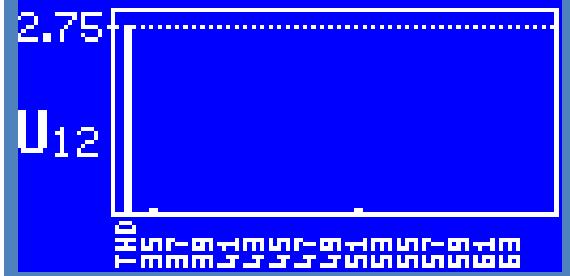


N. Akım Harmonik Spektrumu

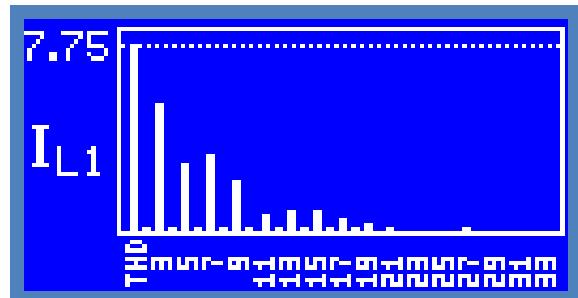

Bu ekran sadece bir fazın akımının, 2-33 arası ve THD değerinin spektrum olarak sunulduğu sayfadır. THD yüzdesi sol üst köşede yazar ve spektrumdaki diğer harmonikler bununla orantılı olarak bar grafiği şeklinde gösterilir.

Bu sayfadayken sırayla “set” tuşuna basarak önce aynı fazın 32-63. Harmonik spektrumu ve sonra L2 ve L3 fazlarının spektrumlarına bakılabilir.

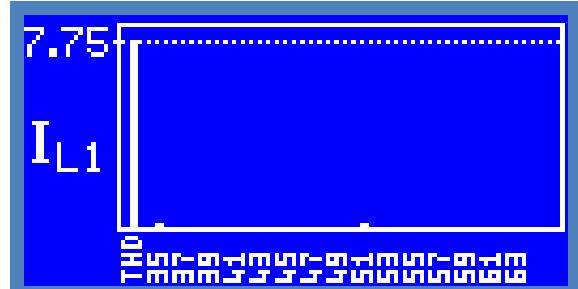

O. Enerjiler

E_{Σ}	000 000 .999 kWh
E_{Σ}	000 000 .072 kVArhL
E_{Σ}	000 000 .072 kVArhC
E_{Σ}	000 000 .000 kWh-
E_{Σ}	000 001 .004 kVAh

Enerjiler sayfasında kare içindeki alanda en çok ihtiyaç duyulan import aktif enerji (kWh), endüktif reaktif enerji (kVArhL), kapasitif reaktif enerji (kVArhC) değerleri görülür. Diğer iki değer export aktif enerji ve görünürlü enerji değerleridir. Enerjilerin sıfırlanması menü içinden yapılır.

Ayrıca L1-L2-L3 faz başına diğer enerji sayaçları için bu sayfadayken “set” tuşuna sırayla basılması yeterlidir.

Enerjiler akım ve gerilim trafo oranlarıyla çarpılarak gösterilirler. 12 dijite kadar kWh bazında enerji sayaçları dönebilir. 9 dijitten sonra nokta otomatik kayar. 1Wh hassasiyetinde endeks alınabilir.

5. Menü

ATS-11-02 analizörün ayarları, anlaşılır ve kolay menüsü ile yapılır. Ayarların yanı sıra enerji ve demand sıfırlama işlemleri de menü yardımı ile yapılır. Menüye giriş şifre korumalıdır.

Menüye girmek için herhangi bir ölçüm sayfasında iken, “set” tuşuna uzun basılır.

Bu ayarlar şunlardır:

1.Akım Trafo Oranı

2.Gerilim Trafo Oranı

3.Kontak-1

4.Kontak-2

5.Kontak Test

6.Şifre Değiştir

7.Enerjileri Sil

8.Demandları Sil

9.Dil/Language

10.Haberleşme Ayarları

Herhangi bir menüdeyken bir üst menüye dönmek için “sil” tuşuna basınız. Ölçüm sayfalarına dönmek ve menüden tamamen çıkmak için “sil” tuşuna uzun basınız; veya “sil” tuşuna tek tek basarak iki-üç seferde çıkışınız.

A. Menüye Giriş

Herhangi bir ölçüm sayfasında iken, “set” tuşuna uzun basılması yeterlidir. ATS-11-02 şifre isteyecektir:



“yukarı” ve “aşağı” tuşları ile şifrenin ilk basamağı seçilir. Seçildikten sonra “set” tuşu ile bir sonraki basamağa geçirilir. Ve dört basamakta girildikten sonra, “set” tuşu ile menüye girilir. Şifre yanlış girilirse menüye girilmez; ilk basamaktan başlayarak, dört haneli şifre tekrar istenir. O an girilmesi istenen basamak seçili öğe görünümünde olurken, diğer basamaklar “*” karakteri ile gizlenir.

Şifre doğru girildiğinde, ana menü ekrana gelir.

B. Ana Menü



Ana menüde ATS-11-02 analizörünün 10 menüsü iki ayrı sayfada alt alta görünür.

Örnekteki resimde ilk girişte olduğu gibi “Akım Trafo Oranı” menüsü seçili öğe görünümündedir. “yukarı” ve “aşağı” tuşları ile diğer menüler seçili öğe görünümüne getirilir. Girilmesi istenen menü, seçili durumdayken, “set” tuşu ile alt menüye geçilir.



Örnekteki resimde, ana menü devamında, diğer sayfadaki öğelerden “Enerjileri Sil” öğesi seçili durumdadır. “yukarı” ve “aşağı” tuşları ile diğerleri seçilebilir veya ilk sayfaya geçilip, ilk sayfadaki menü seçilebilir.

Seçili öğe görünümdeyken “set” tuşuna basılması, seçili menünün açılmasını sağlar.

C. Akım Trafo Oranı

Akım Trafo Oranı

200

Ana menüden seçili, "set" tuşu ile bu menüye girildiğinde Akım trafo oranının o anki değeri seçili öğe görünümünde resimdeki gibi ekrana gelir. Bu alt menüdeyken "yukarı" ve "aşağı" tuşları ile akım trafo oranı ayarı yapılır. "set" tuşuna basılarak, yeni değer kaydedilir. Veya "sil" tuşuna basılarak vazgeçilir ve ana menüye çıkarılır. "set" tuşuna basılırsa, ekranda kaydedildi mesajı çıkar:

Kaydedildi

Bu mesaj çıktığında yeni değer kaydedilmiştir.

Akım trafo oranı "1'lik" adımlarla yapılır. Örneğin 1000/5 akım trafosu varsa 200 girilmelidir. 50/5 için 10 girilmelidir.

"Kaydedildi" mesajı birkaç saniye sonra kendiliğinden kapanır, ana menü ekrana gelir.

D. Gerilim Trafo Oranı

Gerilim Trafo Oranı

1.0

Ana menüden seçili, "set" tuşu ile bu menüye girildiğinde gerilim trafo oranının o anki değeri seçili öğe görünümünde resimdeki gibi ekrana gelir. Bu alt menüdeyken "yukarı" ve "aşağı" tuşları ile gerilim trafo oranı ayarı yapılır. "set" tuşuna basılarak, yeni değer kaydedilir. Veya "sil" tuşuna basılarak vazgeçilir ve ana menüye çıkarılır. "set" tuşuna basılırsa ekranda kaydedildi mesajı çıkar, bu mesaj çıktığında yeni değerler kaydedilmiştir.

Gerilim trafo oranı "0.1'lik" adımlarla yapılır.

Gerilim Trafo Oranı=primer voltajı/sekonder voltajı

Örneğin 34.5kV trafolarda 345 girilmelidir.

Gerilim trafo oranı=34.5/0.1

=345

Bu örnek için, "345.0" girilmelidir.

E. Kontak-1

Kontak-1

THDI L₁>100.0 %

Q_{L1}>360.0kVar

Histerisiz=%20.0

Ton =100.00sn

Toff = 0.00sn

Ana menüden "Kontak-1" seçili, "set" tuşu ile bu menüye girilir.

Bu menüden Kontak-1 için istenilen alarm atanabilir. Alarmlar oldukça esnektir. Bir kontağın iki farklı parametre, aşırı ve/veya düşük alarm olarak atanabilir.

Örnekteki resimde kontak-1 çıkışına L1 faz akımının Toplam Harmonik Bozulması %100'ü geçtiği zaman alarm vermesi için atanmıştır. Aynı zamanda L1 fazındaki reaktif güç 360kVar değerini geçtiğinde de alarm vermesi istenmiştir. Alarm limiti geçildiğinde, kontağın geri dönmesi için, limiti aşan parametrenin %20 geriye dönmesi gereklidir. Örneğin %100 akım harmoniğinde alarm veren kontak, %20 histerisiz için, %80 değerine geri düşmesi lazım ki; kontak alarm vermeyi bırakınsın.

Alarmlar konusu detaylı şekilde başka bir bölümde ele alınmıştır. (Bakınız: Bölüm-7)

Kontak-1 menüsünde 9 öğe bulunmaktadır. Bu öğelerden o an için aktif olan sadece bir tanesi seçili öğe görünümündedir. Ve "yukarı-aşağı" tuşları, seçili öğenin değerini değiştirmeye yarar. "set" tuşu ise bir sonraki öğeye geçiş yapar. Bir önceki öğeye geri dönmek için "sil" tuşu kullanılır. Sonuncu öğe "Toff" ayarından sonra "set" tuşuna basıldığından

Ekranda "Kaydedildi" mesajı çıkar. Böylece kontak-1 ayarları tamamlanmış ve ayar hafızasına kaydedilmiş olur. Mutlaka 9 öğe sırayla atanmalıdır ve "Kaydedildi" mesajı görülmeliidir.

"Kaydedildi" mesajı birkaç saniye sonra kendiliğinden kaybolur ve ekran ana menüye döner.

Menülerden çıkış için "sil" tuşuna basılır. Her basısta bir önceki öğeye ve ilk ögeden sonra ana menüye dönülür.

“sil” tuşuna uzun basılırsa direk ana ölçüm ekranına geçiş yapılır.

Kontak-1 ve Kontak-2 menüleri çok benzerdir. Sadece bir tanesi kontak-1 ayarlarını diğer kontak-2 ayarlarını yapmak içindir. İçerikleri aynıdır. Her iki kontak için farklı ayarlar yapılabilir.

Kontak-1 menüsünde 9 öğe tek tek seçilerek ve atanarak ayarlar tamamlanır.

Bu 9 öğe şunlardır:

1. Parametre-1 :

Aşağıdaki parametre tablosundan 32 farklı parametreden herhangi biri atanabilir.

2. Aşırı/Düşük-1:

İlk parametrenin aşırı mı düşük mü çalışacağını seçer.

3. Değer-1:

İlk parametrenin hangi değeri limit kabul edeceğini seçer.

4. Parametre-2 :

Aşağıdaki parametre tablosundan 32 farklı parametreden herhangi biri atanabilir.

5. Aşırı/Düşük-2:

İkinci parametrenin aşırı mı düşük mü çalışacağını seçer.

6. Değer-2:

İkinci parametrenin hangi değeri limit kabul edeceğini seçer.

7. Histerisiz:

Parametrelerden biri limit değeri aşlığında “Ton” süresi işler, ve süre sonunda ve kontak “on” durumuna geçer. Tekrar “off” durumuna geçmesi için limit değerine histerisiz değeri kadar altına düşmesi gereklidir. Bu aşırı alarmlar içindir.

Düşüktür alarmlarında ise limitin altında kontak “on” durumuna geçmek için, “Ton” süresi sayar ve “on” durumuna geçen kontağın; tekrar “off” durumuna geçmesi için limit değerinin, histerisiz değer kadar üstüne çıkışması gereklidir.

8.Ton:

Limit aşıldığında veya altına düşündüğünde, kontağın “on” olması için geçmesi gereken gecikme ayarı bu öğe ile yapılır. 10ms katları şeklinde yapılabilir. Hiç gecikme olmaksızın 20ms lik bir ölçümde alarm almak için bu süre “0.00sn” yapılmalıdır.


9.Toff:

Kontak bir kere “on” olup da alarm verdiğiinde, kontağın “off” olması için geçmesi gereken gecikme ayarı bu öğe ile yapılır. 10ms katları şeklinde yapılabilir. Hiç gecikme olmaksızın 20ms lik bir ölçümde geri dönmek için bu süre “0.00sn” seçilmelidir. Bu öğeye “Geri Dönüş Zamanı” ayarı da denilir.

Kontak Parametre Tablosu:

1	I_L1
2	I_L2
3	I_L3
4	I_Mp
5	U_L1
6	U_L2
7	U_L3
8	U_L12
9	U_L23
10	U_L31
11	Fr
12	P_L1
13	P_L2
14	P_L3
15	P
16	Q_L1
17	Q_L2
18	Q_L3
19	Q
20	S_L1
21	S_L2
22	S_L3
23	S
24	THD_I_L1
25	THD_I_L2
26	THD_I_L3
27	THD_U_L1
28	THD_U_L2
29	THD_U_L3
30	THD_U_L12
31	THD_U_L23
32	THD_U_L31

F. Kontak-2

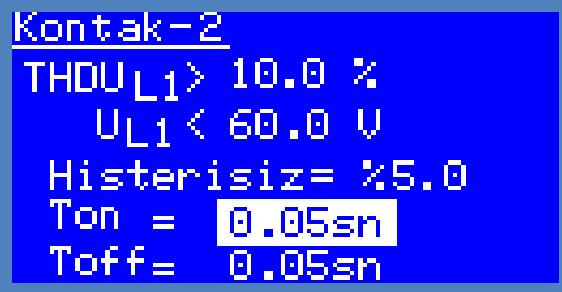

Ana menüden "Kontak-2" seçili, "set" tuşu ile bu menüye girilir.

Bu menüden Kontak-2 için istenilen alarm atanabilir. Alarmlar oldukça esnektir. Bir kontağın iki farklı parametre, aşırı ve/veya düşük alarm olarak atanabilir.

Örnekteki resimde kontak-2 çıkışına L1 hat geriliminin Toplam Harmonik Bozulması %10'u geçtiği zaman alarm vermesi için atanmıştır. Aynı zamanda L1 fazındaki gerilimin 60V değerinin altına indiğinde de alarm vermesi istenmiştir. Alarm limiti geçildiğinde, kontağın geri dönmesi için, limiti aşan parametrenin %5 geriye dönmesi gereklidir. Örneğin %10 gerilim harmoniğinde alarm veren kontak, %5 histerisiz için, %9.5 değerine geri düşmesi lazımdır; kontak alarm vermemeyi bırakmalıdır.

Alarmlar konusu detaylı şekilde başka bir bölümde ele alınmıştır. (Bakınız: Bölüm-7)

Kontak-2 menüsünde 9 öğe bulunmaktadır. Bu öğelerden o an için aktif olan sadece bir tanesi seçili öğe görünümündedir. Ve "yukarı-aşağı" tuşları, seçili ögenin değerini değiştirmeye yarar. "set" tuşu ise bir sonraki öğeye geçiş yapar. Bir önceki öğeye geri dönmek için "sil" tuşu kullanılır. Sonuncu öğe "Toff" ayarından sonra "set" tuşuna basıldığında

Ekranda "Kaydedildi" mesajı çıkar. Böylece kontak-2 ayarları tamamlanmış ve ayar hafızasına kaydedilmiş olur. Mutlaka 9 öğe sırayla atanmalıdır ve "Kaydedildi" mesajı görülmelidir.

"Kaydedildi" mesajı birkaç saniye sonra kendiliğinden kaybolur ve ekran ana menüye döner.

Menülerden çıkış için "sil" tuşuna basılır. Her basısta bir önceki öğeye ve ilk öğeden sonra ana menüye dönülür. "sil" tuşuna uzun basılırsa direk ana ölçüm ekranına geçiş yapılır.

Kontak-1 ve Kontak-2 menüleri çok benzerdir. Sadece bir tanesi kontak-1 ayarlarını diğer kontak-2 ayarlarını yapmak içindir. İçerikleri aynıdır. Her iki kontak için farklı ayarlar yapılabilir.

Kontak-2 menüsünde 9 öğe tek tek seçilerek ve atanarak ayarlar tamamlanır.

Bu 9 öğe şunlardır:

1. Parametre-1 :

Aşağıdaki parametre tablosundan 32 farklı parametreden herhangi biri atanabilir.

2. Aşırı/Düşük-1:

İlk parametrenin aşırı mı düşük mü çalışacağını seçer.

3. Değer-1:

İlk parametrenin hangi değeri limit kabul edeceğini seçer.

4. Parametre-2 :

Aşağıdaki parametre tablosundan 32 farklı parametreden herhangi biri atanabilir.

5. Aşırı/Düşük-2:

İkinci parametrenin aşırı mı düşük mü çalışacağını seçer.

6. Değer-2:

İkinci parametrenin hangi değeri limit kabul edeceğini seçer.

7. Histerisiz:

Parametrelerden biri limit değeri aştığında "Ton" süresi işler, ve süre sonunda ve kontak "on" durumuna geçer. Tekrar "off" durumuna geçmesi için limit değerine histerisiz değeri kadar altına düşmesi gereklidir. Bu aşırı alarmlar içindir.

Düşüktür alarmlarında ise limitin altında kontak "on" durumuna geçmek için, "Ton" süresi sayar ve "on" durumuna geçen kontağın; tekrar "off" durumuna geçmesi için limit değerinin, histerisiz değer kadar üstüne çıkılması gereklidir.

8.Ton:

Limit aşıldığında veya altına düşüldüğünde, kontağın "on" olması için geçmesi gereken gecikme ayarı bu öğe ile yapılır. 10ms katları şeklinde yapılabilir. Hiç gecikme olmaksızın 20ms lik bir ölçümde alarm almak için bu süre "0.00sn" yapılmalıdır.

G. Kontak Test

9.Toff:

Kontak bir kere “on” olup da alarm verdiğiinde, kontağın “off” olması için geçmesi gereken gecikme ayarı bu öğe ile yapılır. 10ms katları şeklinde yapılabilir. Hiç gecikme olmaksızın 20ms lik bir ölçümden geri dönmek için bu süre “0.00sn” seçilmelidir. Bu öğeye “Geri Dönüş Zamanı” ayarı da denilir.

Kontak Parametre Tablosu:

1	I_L1
2	I_L2
3	I_L3
4	I_Mp
5	U_L1
6	U_L2
7	U_L3
8	U_L12
9	U_L23
10	U_L31
11	Fr
12	P_L1
13	P_L2
14	P_L3
15	P
16	Q_L1
17	Q_L2
18	Q_L3
19	Q
20	S_L1
21	S_L2
22	S_L3
23	S
24	THD_I_L1
25	THD_I_L2
26	THD_I_L3
27	THD_U_L1
28	THD_U_L2
29	THD_U_L3
30	THD_U_L12
31	THD_U_L23
32	THD_U_L31

Kontak Test

K1: ON

K2: OFF

Ana menüden “set” tuşu ile bu menüye girilir. Çıkmak için “sil” tuşuna basılır.

Her iki kontak “yukarı-aşağı” ve “set” tuşları ile “ON” veya “OFF” konumuna manuel olarak alınıp çıkartılabilir.

Bu menüdeyken kontaklara atanmış alarmlar geçici olarak etkin olmazlar. Bu menü ile manuel kumanda ve test yapılabilir.

H. Şifre Değiştir

Şifre Değiştir

Yeni PW: 0***
Tekrar : ***

Ana menüdeyken, “Şifre Değiştir” öğesini seçip “set” tuşuna basılarak bu menüye girilir. 4 haneli şifre sırayla “yukarı-aşağı” tuşlarıyla seçili “set” ile bir sonraki haneye geçilerek girilir. Yanlışlıklarını önlemek için yeni şifre bir kere de tekrar ettirilir. Eğer yanlışlık yoksa yeni şifre kaydedilir.

I. Enerjileri Sil

Ana menüden “Enerjileri Sil” menüsü seçili; “set” tuşuna basıldığında; cihaz, sıfırlama işlemi için onay ister:

Enerjiler
Silinsin mi?

Onay ekranındayken “set” tuşuna basılırsa enerjiler silinir. Vazgeçmek için “sil” tuşuna basılmalıdır. “set” tuşuna

basıldığından cihazın tuttuğu enerji sayaçları sıfırlanır ve ekranda “silindi” mesajı çıkar:




Bu “silindi” mesajı çıktığında, enerjiler sıfırlanmıştır. Ve bundan sonraki enerji kayıtları silinme anından itibaren cihazın ölçüdüğü enerjiler olacaktır.

“Silindi” mesajı birkaç saniye sonra kendiliğinden kapanır, ana menü ekranına gelir.

J. Demandları Sil

Ana menüden “Demandları Sil” menüsü seçili; “set” tuşuna basıldığında; cihaz, sıfırlama işlemi için onay ister:

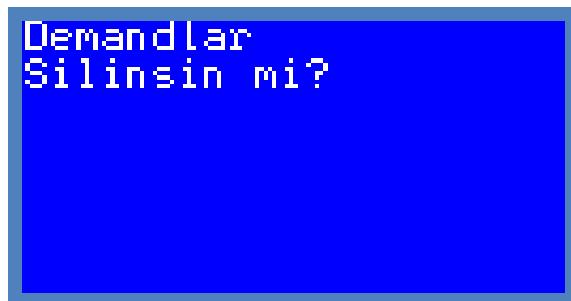

Onay ekranındayken “set” tuşuna basılırsa demandlar silinir. Vazgeçmek için “sil” tuşuna basılmalıdır. “set” tuşuna basıldığında cihazın tuttuğu minimum, maksimum ve demand değerleri silinir. Ve o andan itibaren yenileri hesaplanıp kaydedilir. Yeni demand değerleri için 15 dakika geçmesi gereklidir.

K. Dil/Language

Menü dilinin ayarlandığı alt menüdür. Dil Türkçe veya İngilizce seçilebilir.



“yukarı” ve “aşağı” tuşları ile “Türkçe” veya “İngilizce” seçilir ve “set” tuşuna basılarak cihazın yeni dili kaydedilir.

L. Haberleşme Ayarları



Ana menüdeyken “Haberleşme Ayarları” öğesi seçili; “set” tuşuna basılarak bu menüye girilir.

Bu menüde üç öğe bulunamamaktadır. Bu üç öğe haberleşme portu için gereken ayarları yapmayı sağlar. Örnekteki resimde “Adres” öğesi seçili öğe durumundadır. Ve hangi öğe seçili durumda ise “yukarı-aşağı” tuşları o öegenin değerini artırıp-azaltmaya veya değiştirmeye yarar. İstenilen ayar yapılp “set” tuşuna basılarak bir sonraki öğeye geçilir. 3 öğede ayarlandığında “set” tuşuna basılıncı “Kaydedildi” mesajı görülür ve yeni ayarlar geçerli olur.

6. Varsayılan Ayarlar

Ayarların varsayılan değerleri ve ayar aralıkları tablodaki gibidir:

Ayar:	Açıklama	Varsayılan
Akım Trafo Oranı	1 ile 2000 arasında 1'lik adımlarla	1
Gerilim Trafo Oranı	1.0 ile 5000.0 arasında 0.1'lik adımlarla	1.0
Şifre	4 basamaklı	"0000"
Dil/Language	Türkçe veya İngilizce	Türkçe
Kontak-1	2 parametre aşırı ve düşük olarak atanabilir. Histerisiz binde 1 adımlarla, on-off süreleri 10ms katları şeklinde ayarlanabilir	Parametre atamaları yok.
Kontak-2	2 parametre aşırı ve düşük olarak atanabilir. Histerisiz binde 1 adımlarla, on-off süreleri 10ms katları şeklinde ayarlanabilir	Parametre atamaları yok.
Baud	4800,9600,19200,38400, 57600,12800	115200
Parite	Yok, tek, çift	yok
Adres	1-247 arasında	1

Şifre değiştirmek isteyen kullanıcıların, tekrar menüye giriş yapabilmek için, şifreyi unutmamaları gereklidir. Şifre unutanların üretici ile irtibata geçmesi gereklidir.

7. Alarmlar (Kontaklar)

ATS-11-02 analizör sahip olduğu iki kontağı ile ölçtügü şebeke parametrelerine bağlı olarak alarm vermesi için kullanılabilir.

Kontaklı analizörler:

Gelişmiş alarmlar için kullanılabilir,

Düşük gerilim, düşük frekans, düşük akım, düşük güç gibi; düşük veya kesik rölesi olarak kullanılabilir,

Aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı güç, aşırı harmonik gibi, aşırı ve koruma rölesi olarak kullanılabilir.

ATS-11-02, 20ms'lik ölçüm hızında tepki verebilir. Böylece hızlı koruma gereken yerlerde de aşırı değer koruma rölesi olarak kullanılabilir.

Alarmlar için 2 ayrı kontağın her birine ayrı ayar grubu kullanılır. İki kontağa farklı görevler atanabilir. Her kontağa da ayrıca 2 ayrı parametre ataması yapılabilir.

Her kontağa farklı histerisiz, farklı Ton ve Toff süreleri atanabilir.

Kontak-1 Ayarları:

İki farklı parametre ataması veya sadece bir parametre ataması yapılabilir. Aynı parametre aşırı ve düşük olarak ayrı limitlerle atanabilir böylece pencere aralığında veya pencere aralığı dışında alarm verdirilebilir.

Atama-1:

Parametre, aşırı-düşük ve limit değer ile koruma veya alarm ataması yapılır.

Örnek: Aşırı Frekans koruma için “Fr>55.00Hz” atanabilir.

Örnek: Düşük Frekans koruma için “Fr<45.00Hz” atanabilir.

Örnek: Aşırı Akım Koruma için “I_L1>500.0A” atanabilir.

Örnek: Aşırı Harmonik Koruma için, “THD_U_L1>%10” atanabilir.

Atama-2:

Parametre, aşırı-düşük ve limit değer ile koruma veya alarm ikinci ataması yapılır. İstenirse sadece bir atama da yapılabilir.

Örnek: Aşırı Gerilim koruma için “U_L3>250.0V” atanabilir.

Örnek: Düşük Gerilim koruma için “U_L12<180.0V” atanabilir.

Örnek: Aşırı Akım Koruma için “I_L2>332.5A” atanabilir.

Örnek: Aşırı Harmonik Koruma için, “THD_I_L2>%52” atanabilir.

Histerisiz:

Kontak-1 için, histerisiz ayarıdır.

Ton:

Kontak-1 için atanan parametre atanan limit değerinin altına veya üstüne çıktığında kontağın “on” olması için sayılacak süre ayarıdır.

Toff:

Kontak-1 “on” olmuşsa geriye dönüş için, “off” olması için, sayılması gereken süre ayarıdır. Bu sürenin sayılması için aşılan veya düşülen limitin histerisiz kadar üstü veya altı düşülmeli veya aşılmalıdır.

Kontak-2 Ayarları:

İki farklı parametre ataması veya sadece bir parametre ataması yapılabilir. Aynı parametre aşırı ve düşük olarak ayrı limitlerle atanabilir böylece pencere aralığında veya pencere aralığı dışında alarm verdirilebilir.

Atama-1:

Parametre, aşırı-düşük ve limit değer ile koruma veya alarm ataması yapılır.

Örnek: Aşırı Frekans koruma için “Fr>55.00Hz” atanabilir.

Örnek: Düşük Frekans koruma için “Fr<45.00Hz” atanabilir.

Örnek: Aşırı Akım Koruma için “I_L1>500.0A” atanabilir.

Örnek: Aşırı Harmonik Koruma için, “THD_U_L1>%10” atanabilir.

Atama-2:

Parametre, aşırı-düşük ve limit değer ile koruma veya alarm ikinci ataması yapılır. İstenirse sadece bir atama da yapılabilir.

Örnek: Aşırı Gerilim koruma için “U_L3>250.0V” atanabilir.

Örnek: Düşük Gerilim koruma için “U_L12<180.0V” atanabilir.

Örnek: Aşırı Akım Koruma için “I_L2>332.5A” atanabilir.

Örnek: Aşırı Harmonik Koruma için, “THD_I_L2>%52” atanabilir.

Histerisiz:

Kontak-2 için, histerisiz ayarıdır.

Ton:

Kontak-2 için atanan parametre atanan limit değerinin altına veya üstüne çıktığında kontağın “on” olması için sayılacak süre ayarıdır.

Toff:

Kontak-2 “on” olmuşsa geriye dönüş için, “off” olması için, sayılması gereken süre ayarıdır. Bu sürenin sayılması için aşılan veya düşülen limitin histerisiz kadar üstü veya altı düşülmeli veya aşılmalıdır.

Örnek ayarlar:

Kontak-1

THDI_{L1}>100.0 %
Q_{L1}>360.0kVAr
Histerisiz= **%20.0**
Ton = **100.00sn**
Toff= **0.00sn**

Kontak-2

THDU_{L1}> 10.0 %
U_{L1}< 60.0 V
Histerisiz= **%5.0**
Ton = **0.05sn**
Toff= **0.05sn**

Menü bölümünde anlatıldığı gibi kontak ayarları yapılırken, 1. atama için 3 öğe, 2. Atama için 3 öğe, histerisiz, Ton ve Toff ayarları içinde 3 öğe olmak üzere toplamda 9 öğe sırayla girilir.

Her iki kontak içinde benzer ayarlar yapılır ve her iki kontak farklı çalışacağı farklı ayarlarına atanabilir.

Örnek ekranlarda,

Kontak-1

THDI_{L1}>100.0 %
Q_{L1}>360.0kVAr
Histerisiz= **%20.0**
Ton = **100.00sn**
Toff= **0.00sn**

Kontak-1 için ilk parametre:

Aşırı harmonik akımı içindir ve limiti %100'dür. (L1)

Kontak-1 için ikinci parametre:

Aşırı reaktif güç içindir ve limiti 360kVAr'dır. (L1)

Kontak-1 için örnekte iki parametre atanmıştır ve her iki parametreden yalnızca birinin limitini aşması halinde kontak-1 "on" olacaktır. (Ton süresini doldurunca)

Kontak-1 için histerisiz: %20 seçilmiştir. Böylece limit değerinin %20 altı geri dönüş yani "off" olma değeri olur. Bu ayarlar için geri dönüş değerleri, %80 toplam akım harmoniği ve 284kVAr reaktif güçtür.

Kontak-1 için Ton süresi: 100sn'ye ayarlanmıştır. Limit değer aşıldığında 100sn boyunca aşılı kalırsa, kontak-1 "on" durumuna geçer ve geri dönüş değerinin altına inmedikçe de böyle kalır.

Kontak-1 için Toff süresi: 0.00sn'ye ayarlanmıştır. Kontak-1 "on" durumuna geçtiğinde, geri dönüş değerinin altına inince; Toff süresince beklenir ve kontak-1 "off" durumuna geçer.

Kontak-2

THDU_{L1}> 10.0 %
U_{L1}< 60.0 V
Histerisiz= **%5.0**
Ton = **0.05sn**
Toff= **0.05sn**

Kontak-2 için ilk parametre: Aşırı gerilim harmoniği içindir ve limiti %10'dur. (L1)

Kontak-2 için ikinci parametre: Düşük gerilimiçindir ve limiti 60V'dur. (L1)

Kontak-2 için örnekte iki parametre atanmıştır ve her iki parametreden yalnızca birinin limitini aşması veya düşük atananın limitin altına düşmesi halinde kontak-2 "on" olacaktır. (Ton süresini doldurunca)

Kontak-2 için histerisiz: %5 seçilmiştir. Böylece limit değerinin %5 altı ve üstü geri dönüş yani “off” olma değeri olur. Bu ayarlar için geri dönüş değerleri, %9.5 gerilim harmoniği ve 63V gerilim değeridir.

Kontak-2 için Ton süresi: 0.05sn'ye ayarlanmıştır. Limit değer aşıldığında 50milisaniye boyunca aşılı kalırsa, kontak-2 “on” durumuna geçer ve geri dönüş değerinin altına inmedikçe de böyle kalır. Tersi olarak Gerilim 60V limitinin altına indiğinde 50ms sonra kontak-2 “on” olur.

Kontak-2 için Toff süresi: 0.05sn'ye ayarlanmıştır. Kontak-2 “on” durumuna geçtiğinde, geri dönüş değerinin altına inince veya tersi; Toff süresince beklenir ve kontak-2 “off” durumuna geçer.

8. Modbus Kayıtçı Tabloları

ÖLÇÜMLERİN MODBUS RTU VERİ HARİTASI (adres offset=3000H)						
no	sembol	icerik	R/W	Tamsayı	aralık	çarpan
0	xut	Gerilim trafo oranı	R	unsigned 16	0 ... 50000	0.1
1	xct	Akım trafo oranı	R	unsigned 16	0 ... 2000	1
2	I _R	R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
3	I _S	S fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
4	I _T	T fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
5	I _N	Nötr akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
6	U _R	R hat gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 6000	0.1 V
7	U _S	S hat gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 6000	0.1 V
8	U _T	T hat gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 6000	0.1 V
9	U _{RS}	R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 10000	0.1 V
10	U _{ST}	S-T faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 10000	0.1 V
11	U _{RT}	R-T faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 10000	0.1 V
12	Fr	frekans	R	unsigned 16	4000 ... 7500	0.01 Hz
13	P _R	R fazı aktif güç	R	signed 32	-36000 ... 36000	0.1 W
14						
15	P _S	S fazı aktif güç	R	signed 32	-36000 ... 36000	0.1 W
16						
17	P _T	T fazı aktif güç	R	signed 32	-36000 ... 36000	0.1 W
18						
19	P _{Import}	Giren aktif güç	R	signed 32	-108000 ... 108000	0.1 W
20						
21	P _{Export}	Çıkan aktif güç	R	signed 32	-108000 ... 108000	0.1 W
22						
23	P _Σ	Toplam aktif güç	R	signed 32	-108000 ... 108000	0.1 W
24						
25	Q _R	R fazı reaktif güç	R	signed 32	-36000 ... 36000	0.1 VAr
26						
27	Q _S	S fazı reaktif güç	R	signed 32	-36000 ... 36000	0.1 VAr
28						
29	Q _T	T fazı reaktif güç	R	signed 32	-36000 ... 36000	0.1 VAr
30						
31	Q _{Import}	Endüktif güç	R	signed 32	-108000 ... 108000	0.1 VAr
32						
33	Q _{Export}	Kapasitif güç	R	signed 32	-108000 ... 108000	0.1 VAr
34						
35	Q _Σ	Toplam reaktif güç	R	signed 32	-108000 ... 108000	0.1 VAr
36						
37	S _R	R fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
38						
39	S _S	S fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
40						
41	S _T	T fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
42						
43	S _Σ	Toplam görünür güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
44						
45	PF _R	R fazı güç faktörü	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA
46	PF _S	S fazı güç faktörü	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA
47	PF _T	T fazı güç faktörü	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA

48	PF \bar{z}	Toplam güç faktörü	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA
49	cos ϕ_R	R fazı cos ϕ 'si	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA
50	cos ϕ_S	S fazı cos ϕ 'si	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA
51	cos ϕ_T	T fazı cos ϕ 'si	R	signed 16	-1000 ... +1000	0.001 W/VA
52	E _{R_Imp}	R fazı giren aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
53						
54	E _{R_End}	R fazı endüktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
55						
56	E _{R_Cap}	R fazı kapasitif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
57						
58	E _{R_Exp}	R fazı çıkan aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
59						
60	E _{R_VA}	R fazı görünür enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVAh
61						
62	E _{S_Imp}	S fazı giren aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
63						
64	E _{S_End}	S fazı endüktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
65						
66	E _{S_Cap}	S fazı kapasitif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
67						
68	E _{S_Exp}	S fazı çıkan aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
69						
70	E _{S_VA}	S fazı görünür enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVAh
71						
72	E _{T_Imp}	T fazı giren aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
73						
74	E _{T_End}	T fazı endüktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
75						
76	E _{T_Cap}	T fazı kapasitif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
77						
78	E _{T_Exp}	T fazı çıkan aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
79						
80	E _{T_VA}	T fazı görünür enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVAh
81						
82	E _{Σ_Imp}	Toplam giren aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
83						
84	E _{Σ_End}	Toplam endüktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
85						
86	E _{Σ_Cap}	Toplam kapasitif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVArh
87						
88	E _{Σ_Exp}	Toplam çıkan aktif enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kWh
89						
90	E _{Σ_VA}	Toplam görünür enerji	R	unsigned 32	0 ... 999 999 999	0.001 kVAh
91						
92	THD_U _R	R fazı gerilim THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
93	THD_U _S	S fazı gerilim THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
94	THD_U _T	T fazı gerilim THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
95	THD_U _{RS}	R fazı gerilim THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
96	THD_U _{ST}	S fazı gerilim THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
97	THD_U _{RT}	T fazı gerilim THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
98	THD_I _R	R fazı akım THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
99	THD_I _S	S fazı akım THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
100	THD_I _T	T fazı akım THD	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
101	K_durum	Kontak durumları	R	unsigned 16	0,1,2,3	1

MIN MAX DEMAND MODBUS RTU VERİ HARİTASI (adres ofset=3200H)						
no	sembol	İçerik	R/ W	yapı	aralık	çarpan
0	xut	Gerilim trafo oranı	R	unsigned 16	0 ... 50000	0.1
1	xct	Akım trafo oranı	R	unsigned 16	0 ... 2000	1
2	I _{Rmin}	Min R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
3	I _{Rmax}	Max R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
4	I _{Rdmd}	Demand R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
5	I _{Smin}	Min R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
6	I _{Smax}	Max R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
7	I _{Sdmd}	Demand R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
8	I _{Tmin}	Min R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
9	I _{Tmax}	Max R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
10	I _{Tdmd}	Demand R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
11	I _{Nmin}	Min R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
12	I _{Nmax}	Max R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
13	I _{Ndmd}	Demand R fazı akımı	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 mA
14	U _{Rmin}	Min R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
15	U _{Rmax}	Max R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
16	U _{Rdmd}	Demand R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
17	U _{Smin}	Min R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
18	U _{Smax}	Max R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
19	U _{Sdmd}	Demand R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
20	U _{Tmin}	Min R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
21	U _{Tmax}	Max R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
22	U _{Tdmd}	Demand R fazı gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
23	U _{RSmin}	Min R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
24	U _{RSmax}	Max R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
25	U _{RsDmd}	Demand R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
26	U _{STmin}	Min R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
27	U _{STmax}	Max R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
28	U _{StDmd}	Demand R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
29	U _{RTmin}	Min R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
30	U _{RTmax}	Max R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
31	U _{RTdmd}	Demand R-S faz gerilimi	R	unsigned 16	0 ... 60000	0,1 V
32	P _{Rmin}	Min R fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
34	P _{Rmax}	Max R fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
36	P _{Rdmd}	Demand R fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
38	P _{Smin}	Min S fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
40	P _{Smax}	Max S fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
42	P _{Sdmd}	Demand S fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
44	P _{Tmin}	Min T fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
46	P _{Tmax}	Max T fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
48	P _{Tdmd}	Demand T fazı aktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 W
50	P _{IMPmin}	Min giren aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
52	P _{IMPmax}	Max giren aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
54	P _{IMPDmd}	Demand giren aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
56	P _{EXPmin}	Min çıkan aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
58	P _{EXPmax}	Max çıkan aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
60	P _{EXPDmd}	Demand çıkan aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
62	P _{Smin}	Min toplam aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
64	P _{Smax}	Max toplam aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W

66	P _{Σdmd}	Demand toplam aktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 W
68	Q _{Rmin}	Min R fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
70	Q _{Rmax}	Max R fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
72	Q _{RDcmd}	Demand R fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
74	Q _{Smin}	Min S fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
76	Q _{Smax}	Max S fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
78	Q _{SDcmd}	Demand S fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
80	Q _{Tmin}	Min T fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
82	Q _{Tmax}	Max T fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
84	Q _{TDcmd}	Demand T fazı reaktif güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VAR
86	Q _{INDmin}	Min endüktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
88	Q _{INDmax}	Max endüktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
90	Q _{INDdmd}	Demand endüktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
92	Q _{CAPmin}	Min kapasitif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
94	Q _{CAPmax}	Max kapasitif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
96	Q _{CAPdmd}	Demand kapasitif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
98	Q _{Σmin}	Min toplam reaktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
100	Q _{Σmax}	Max toplam reaktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
102	Q _{Σdmd}	Demand toplam reaktif güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VAR
104	S _{Rmin}	Min R fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
106	S _{Rmax}	Max R fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
108	S _{Rdmd}	Demand R fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
110	S _{Smin}	Min S fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
112	S _{Smax}	Max S fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
114	S _{SDcmd}	Demand S fazı a görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
116	S _{Tmin}	Min T fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
118	S _{Tmax}	Max T fazı görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA
120	S _{TDcmd}	Demand T fazı a görünür güç	R	signed 32	0 ... 36000	0.1 VA

MIN MAX DEMAND MODBUS RTU VERİ HARİTASI-2 (adres=3300H)

no	sembol	İçerik	R/ W	Tamsayı	aralık	çarpan
0	xut	Gerilim trafo oranı	R	unsigned 16	0 ... 50000	0.1
1	xct	Akım trafo oranı	R	unsigned 16	0 ... 2000	1
3	S _{Σmin}	Min toplam görünür güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VA
5	S _{Σmax}	Max toplam görünür güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VA
7	S _{Σdmd}	Demand toplam görünür güç	R	signed 32	0 ... 108000	0.1 VA

R faz-nötr Gerilim Harmonikleri (adres=3600h)					
no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik UR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

S faz-nötr Gerilim Harmonikleri (adres=3700h)					
no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik US	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

T faz-nötr Gerilim Harmonikleri (adres=3800h)					
no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik UT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

R fazı Akım Harmonikleri (adres=3900h)					
no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik IR	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

S fazı Akım Harmonikleri (adres=3A00h)

no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik IS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

T fazı Akım Harmonikleri (adres=3B00h)

no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik IT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

R-S faz-faz Gerilim Harmonikleri (adres=3C00h)

no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik URS	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

S-T faz-faz Gerilim Harmonikleri (adres=3D00h)

no	İçerik	R/W	Yapı	aralık	çarpan
0	THD UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik UST	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

R-T faz-faz Gerilim Harmonikleri (adres=3E00h)					
no	İçerik	R/W	yapı	aralık	çarpan
0	THD URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
1	reserved	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
2	2. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
3	3. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
4	4. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
5-60	i. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
61	61. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
62	62. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01
63	63. Harmonik URT	R	unsigned 16	0-49999	%0.01

ÖZEL KOMUTLARIN MODBUS RTU VERİ HARİTASI (adres=4200h)					
no	adres	açıklama	R/W	yapı	aralık
0	4200h	Fabrika Ayarlarına Dön	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH
1	4201h	Enerjileri sil	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH
2	4202h	Demandları sil	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH
3	4203h	Kontak-1 çek	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH
4	4204h	Kontak-1 bırak	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH
5	4205h	Kontak-2 çek	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH
6	4206h	Kontak-2 bırak	W (06h)	unsigned 16	sadece 55AAH

Ayarların Modbus-RTU veri haritası (adres=4000h)					
no	İçerik	R/W	yapı	aralık	çarpan
0	Akim trafo oranı	R/W	unsigned 16	0 ... 2000	1
1	Gerilim trafo oranı	R/W	unsigned 16	0 ... 50000	0.1
2	Demand zamanı	R/W	unsigned 16	1 ... 60	
3	Dil	R/W	unsigned 16	0:Türkçe 1:İngilizce	1
4	Kontak-1 parametre A	R/W	unsigned 16	0 ... 32	1
5	Kontak-1 parametre B	R/W	unsigned 16	0 ... 32	1
6	Kontak-1 operator A	R/W	unsigned 16	0: büyükse 1: küçükse	1
7	Kontak-1 operator B	R/W	unsigned 16	0: büyükse 1: küçükse	1
8	Kontak-1 Ton	R/W	unsigned 16	0 ... 50000	10ms (0.01sn)
9	Kontak-1 Toff	R/W	unsigned 16	0 ... 50000	10ms (0.01sn)
10	Kontak-1 Histerisiz	R/W	unsigned 16	10 .. 500	%0.1
11	Kontak-2 parametre A	R/W	unsigned 16	0 ... 32	1
12	Kontak-2 parametre B	R/W	unsigned 16	0 ... 32	1
13	Kontak-2 operator A	R/W	unsigned 16	0: büyükse 1: küçükse	1
14	Kontak-2 operator B	R/W	unsigned 16	0: büyükse 1: küçükse	1
15	Kontak-2 Ton	R/W	unsigned 16	0 ... 50000	10ms (0.01sn)
16	Kontak-2 Toff	R/W	unsigned 16	0 ... 50000	10ms (0.01sn)
17	Kontak-2 Histerisiz	R/W	unsigned 16	10 .. 500	%0.1
18	Şifre	R/W	unsigned 16	0 ... 9999	1

19	Kontak-1 Değer A	R/W	unsigned 32	0 ...60000(I,U) 25000 ...75000(Fr) 0 ...108000(P,Q,S) 0 ...50000(THD)	I için: 0.0001 U için: 0.01 P,Q,S için: 0.1 Fr için: 0.001 THD için:0.01
21	Kontak-1 Değer B	R/W	unsigned 32	0 ...60000(I,U) 25000 ...75000(Fr) 0 ...108000(P,Q,S) 0 ...50000(THD)	I için: 0.0001 U için: 0.01 P,Q,S için: 0.1 Fr için: 0.001 THD için:0.01
23	Kontak-2 Değer A	R/W	unsigned 32	0 ...60000(I,U) 25000 ...75000(Fr) 0 ...108000(P,Q,S) 0 ...50000(THD)	I için: 0.0001 U için: 0.01 P,Q,S için: 0.1 Fr için: 0.001 THD için:0.01
25	Kontak-2 Değer B	R/W	unsigned 32	0 ...60000(I,U) 25000 ...75000(Fr) 0 ...108000(P,Q,S) 0 ...50000(THD)	I için: 0.0001 U için: 0.01 P,Q,S için: 0.1 Fr için: 0.001 THD için:0.01

integer:	Karşılığı
0	Atama yok
1	I_L1
2	I_L2
3	I_L3
4	I_Mp
5	U_L1
6	U_L2
7	U_L3
8	U_L12
9	U_L23
10	U_L31
11	Fr
12	P_L1
13	P_L2
14	P_L3
15	P
16	Q_L1
17	Q_L2
18	Q_L3
19	Q
20	S_L1
21	S_L2
22	S_L3
23	S
24	THD_I_L1
25	THD_I_L2
26	THD_I_L3
27	THD_U_L1
28	THD_U_L2
29	THD_U_L3
30	THD_U_L12
31	THD_U_L23
32	THD_U_L31